



การตรวจสอบด้วยสัณฐานเปิด

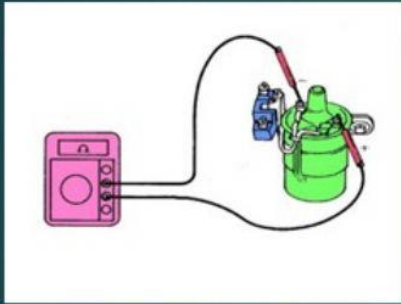


1. ถอดสายคอยล์ออก
2. ตรวจสอบความต้านทานในขดลวดปฐมภูมิ
ใช้โอห์มมิเตอร์วัดความต้านทานระหว่าง
ขั้วบวกและขั้วลบของคอยล์

ค่ากำหนด ขณะเย็น 1.3-1.6 โอห์ม

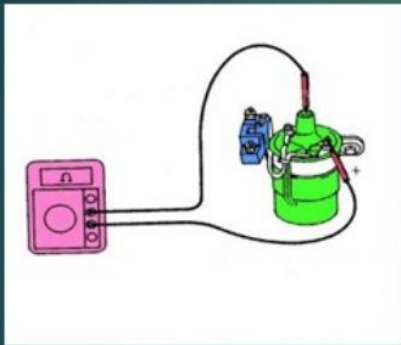


3. ตรวจสอบความต้านทานในขดลวดทุติยภูมิ
ใช้โอห์มมิเตอร์วัดความต้านทานระหว่าง
ขั้วบวกและขั้วกลางของคอยล์

ค่ากำหนด ขณะเย็น 10.7-14.7 กิโลโอห์ม

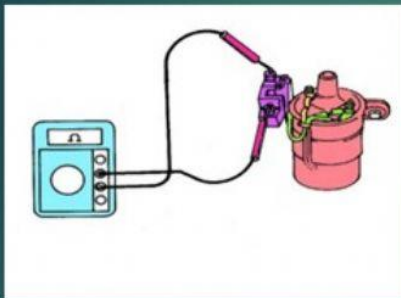


4. ตรวจสอบความต้านทานตัวนอก
ใช้โอห์มมิเตอร์วัดความต้านทานระหว่าง
ขั้วทั้ง 2 ของขดลวดตัวนอก

ค่ากำหนด ขณะเย็น 1.3-1.5 โอห์ม

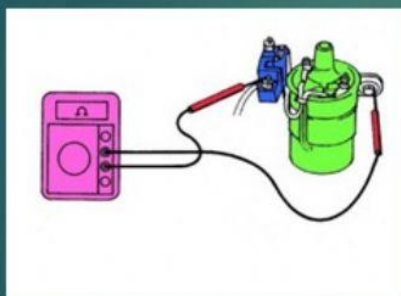

5. การตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายเข้า
5.1 เปิดสวิตช์จุดระเบิดใช้โวลต์มิเตอร์
ขั้วบวกเข้ากับขั้วความต้านทานตัวนอก
(สายดำคาดแดง) และอีกสายโวลต์มิเตอร์
ต่อลงดิน

ค่าที่กำหนด แรงดันไฟฟ้าประมาณ 12
โวลต์

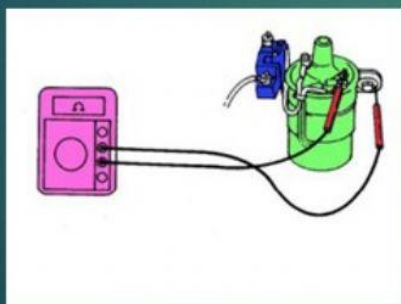

- 5.2 ปิดสวิตช์จุดระเบิดไปตำแหน่งสตาร์ท
และต่อโวลต์มิเตอร์ขั้วบวกเข้ากับขั้วบวก
ของคอยล์และขั้วลบต่อลงดิน

ค่ากำหนด แรงดันไฟฟ้าประมาณ 12 โวลต์
ถ้าไม่ได้ตามที่กำหนดให้ตรวจสอบสวิตช์จุด
ระเบิดและสายไฟ